

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

num.	DATA INS	RISCHIO	PERSONALE ESPOSTO	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	PR.TA'	ATT.	INCARICATO ALL'ATTUAZ.
2	11/05/2002	ELETTRICO	TUTTI	Si provvederà ad adeguare parte dell'impianto elettrico alla legge 46/90. Eliminato nella riunione 03/09/08	A		EL
3	11/05/2002	ELETTRICO	TUTTI	Si provvederà a rendere disponibile il progetto e lo schema dell'impianto elettrico.	A		EL
5	11/05/2002	ELETTRICO	TUTTI	Si provvederà alla denuncia dell'impianto di terra e alla verifica biennale da parte del ARPAV competente. Eliminato nella riunione 03/09/08	M		EL
8	11/05/2002	ELETTRICO	TUTTI	Si provvederà a dotare di interruttore di sezionamento le prese specifiche per carichi superiori a 1 Kw (boiler, fotocopiatrici, macchina per il caffè ecc.) MISURA ANNULLATA RIUNIONE PERIODICA 2007	A		EL
10	11/05/2002	ELETTRICO	TUTTI	Si provvederà a diramare una circolare che inviti il personale di segreteria ad accoppiare in modo corretto spine a prese e il Responsabile del Servizio a verificare	A		EG
11	30/06/2006	ELETTRICO	TUTTI	Si provvederà a chiudere le scatole di derivazione elettriche site sia in segreteria che in archivio audiovisivi (ATTUAZIONE PARZIALE)	A		EL
12	11/05/2002	ELETTRICO	TUTTI	Alienare la prolunga non conforme	A		EG
14	30/06/2006	ELETTRICO	TUTTI	(se esiste) produrre copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della L.46/90	M		EL
15	30/06/2006	ELETTRICO	TUTTI	(se esiste) produrre copia della dichiarazione di conformità dell'impianto della linea di terra ai sensi della L.46/90	M		EL
16	30/06/2006	ELETTRICO	TUTTI	(se esiste) produrre copia della trasmissione della dichiarazione di conformità della linea di terra agli enti preposti (ISPESL e ARPAV) ai sensi del DPR 462/2001	M		EL
17	30/06/2006	ELETTRICO	TUTTI	Sottoporre la linea di terra, ai sensi del DPR 462/2001, ad un regime di verifiche periodiche da parte di ISPESL o ARPAV o di un ente privato Abilitato con decreto ministeriale; le verifiche devono essere biennali	M		EL

LEGENDA:

- EL: Ente Locale (Comune)
- EG: Ente Gestore (Preside)

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

num.	DATA INS	RISCHIO	PERSONALE ESPOSTO	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	PR.TA'	ATT.	INCARICATO ALL'ATTUAZ.
21	30/06/2006	EMERGENZA	Addetti al Primo soccorso	Rinnovare la formazione degli addetti al PS (primo soccorso) allo scadere dei tre anni dall'adattata di effettuazione. Ai sensi del DM 388/03	A		EG
28	29/08/2007	IGIENE	STUDENTI	Eliminare il guano di piccione dal tetto dell'aula Magna. Con il rifacimento del tetto dell'aula magna la situazione della stratificazione del guano a causa della colonia di piccioni, è MIGLIORATA SOLO ESTETICAMENTE. Di fatto bisogna provvedere ad una pulizia quantomeno mensile per evitare intasamenti delle grondaie.	A		EL
32	12/05/2005	IGIENE - URTI - SCIVOLAMENTI	TUTTI	I bagni sono in condizioni precarie sia igieniche che degli arredi. Provvedere ad un loro completo restauro. Eliminare i vespsiani nei bagni maschili il cui inscatolamento ligneo è ormai rotto. Sono numerose le perdite d'acqua dai rubinetti che contribuiscono ad allagare la pavimentazione contribuendo a renderla scivolosa. Eliminare i gradini di accesso sostituendoli con degli scivoli.	A		EL
44	11/05/2002	INCENDIO - GESTIONE	TUTTI	Conclusione dell'iter amministrativo per il conseguimento del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei VVF.	A		EL
47	11/05/2002	INCENDIO - GESTIONE	TUTTI	Diramazione di una circolare che stabilisca lo spegnimento di tutte le apparecchiature elettriche alla fine della giornata lavorativa. Le uniche attrezzature da lasciare accese saranno i server e i dispositivi di connessione telematica.	A		EG
55	11/05/2002	INCENDIO - IMPIANTI	TUTTI	L'impianto elettrico è realizzato a regola d'arte e correttamente documentato (realizzato solo in parte) Eliminato nella riunione 03/09/08	A		EL
56	11/05/2002	INCENDIO - IMPIANTI	TUTTI	La messa a terra dell'impianto elettrico realizzata a regola d'arte. Esiste la denuncia di messa a terra. Eliminato nella riunione 03/09/08	A		EL
57	11/05/2002	ELETTRICO - FULMINAZIONE	TUTTI	L'impianto di protezione delle scariche atmosferiche realizzato a regola d'arte. Chiedere al Comune se la struttura è autoprotetta o munita di impianto di protezione da sottoporre a controlli periodici. Procurarsi analisi ai sensi della CEI 81-1/4 oppure, se recentemente effettuata, ai sensi della CEI 62305 - 1/4	M		EL
58	11/05/2002	INCENDIO - IMPIANTI	TUTTI	I carichi con potenza > 1 Kw sono tutti connessi a presa dotata di interruttore MISURA ANNULLA ARIFERIMENTO RIUNIONE PERIODICA 2007	A		EL/EG

LEGENDA:

- EL: Ente Locale (Comune)
- EG: Ente Gestore (Presidente)

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

num.	DATA INS	RISCHIO	PERSONALE ESPOSTO	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	PR.TA'	ATT.	INCARICATO ALL'ATTUAZ.
62	14/10/2005	MECCANICO - CADUTA	STUDENTI - PERSONALE ATA	Gradino tra antibagno e bagno nei bagni lato NORD al piano terra, piano primo e secondo dello stabile: I gradini sono stati segnalati mediante strisce adesive nere-gialle. Tale soluzione seppur formalmente sufficiente, non elimina il rischio, in più persiste il problema del trasporto dei carrelli per le pulizie che normalmente sono conservati in un locale accessibile dall'antibagno e adiacente ai servizi. Valutare l'installazione di scivoli metallici di pendenza e portanza opportuna, solidamente vincolati al pavimento	M		EL
63	03/09/2008	MECCANICO - CADUTA	TUTTI	Ripristinare le strisce antiscivolo sulla pedata dei gradini delle scale della scuola. Attività periodicament eseguita dal comune. Per la scuola vi è il compito di segnalare eventuali punti ove le striscie si siano lesionate.	B		EL / EG
64	03/09/2008	MECCANICO - CADUTA	TUTTI	SISTEMARE IL CORRIDOIO PIANO TERRA FRONTE PRESIDENZA poiché GLI ASSESTAMENTI HANNO PORTATO IN EVIDENZA DELLE SPORGENZE CHE POSSONO ESSERE CAUSA DI CADUTA ED INCIAMPO. Riunione 03-09-08: si decide di mantenere l'attenzione sull'ampliamento del cedimento, e di provvedere in seguito ad un eventuale intervento di manutenzione	B		EL
81	03/09/2008	MECCANICO - URTI	TUTTI	ELIMINARE TUTTE LE VETRATE NON ANTISFONDAMENTO O APPLICARE PELLICOLE PROTETTIVE O SOTTITUIRLE CON PLEXIGLASS. Al momento risultano protette solo alcune luci sopraporta. L'inizio dell'opera di bonifica a carico del Comune, consisterà nel verificare le luci sopraporta ancora sprovviste di pellicola di protezione e applicarvela. Scegliere pellicole marcate EN 12600. La fine del processo di bonifica avverrà alla completa sostituzione dei vetri di tutti gli infissi con vetri antisfondamento certificati, oppure con l'applicazione delle pellicole di protezione sugli stessi.	M		EL
84	11/05/2002	MICROCLIMA	PERSONALE DOCENTE E NON DEOCENTE	Il bagno ex insegnanti nella palestra sarà dotato di adeguato sistema di aspirazione. ANNULLATO PERCHE' IL LOCALE NON E' PIU' IN USO ALLA SCUOLA	B		EG
86	29/06/2007	MICROCLIMA	PERSONALE DOCENTE E NON DEOCENTE	Le aule, soprattutto quelle a SUD divengono un "forno" nel periodo caldo. Si consiglia di installare sulle vetrate delle pellicole schermanti in modo tale da filtrare le radiazioni Infra rosse. Se si sclgono delle pellicole marcate EN 12600 si risolve con una unica misura anche la problematica di non avere delle vetrate antisfondamento.	A		EL

LEGENDA:

- EL: Ente Locale (Comune)
- EG: Ente Gestore (Preside)

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

num.	DATA INS	RISCHIO	PERSONALE ESPOSTO	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	PR.TA'	ATT.	INCARICATO ALL'ATTUAZ.
88	11/05/2002	VDT	AMMINISTRATIVI	La postazione di lavoro di un addetto videoterminalista sarà adeguata a quanto previsto nell'allegato VII del Dlgs 626/94. Verificare il buono stato delle sedie: devono essere con la seduta regolabile in altezza, con lo schienale regolabile in altezza ed inclinazione, fornire libertà di movimento all'operatore, fornire pedana poggiapiedi a chi ne fa richiesta. (vedi segreteria didattica alunni)	A		EG
95	29/06/2007	IGIENE	TUTTI	Nel lato aula magna è stato installato un dissuasore ad ultrasuoni per i piccioni. Il dispositivo sembra funzionare, tuttavia lo si deve spostare in altra sede in quanto le frequenze più basse, udibili dall'orecchio umano, sono rumori tonali e per questo assai fastidiosi. Si suggerisce di applicare l'emettitore sulla parete esterna della palestra.	A		EL
96	29/06/2007	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	TUTTI	I bagni lato nord del Piano terra, piano primo e secondo, necessitano dell'installazione di una pedana al fine di permettere al personale ata di accedere ai locali con i carrelli delle pulizie senza costringerli a sollevarli.	M		EL
97	03/09/2008	MECCANICO - CADUTA	TUTTI	nel campo da basket esterno sono stati rimossi i pali che sorreggevano la rete da pallavolo. I tappeti metallici utilizzati sono rimasti scoperti dall'asfalto che li circonda e costituiscono pertanto fonte di rischio inciampo (soprattutto durante le attività didattiche). Se ne consiglia l'alienazione.	B		EL
98	03/09/2008	MECCANICO - CADUTA	TUTTI	A fianco della Centrale termica, alcuni quadroni in sasso lavato che costituiscono il camminamento esterno sono mobili e costituiscono rischio di inciampo. Sono da sistemare.	M		EL
99	03/09/2008	MECCANICO - CADUTA	TUTTI	Verificare la resistenza statica e l'integrità dei grandi attrezzi della palestra (spalliere, scala obliqua, scala verticale, quadro svedese,...) e degli attrezzi di risalita (pertiche e corde). Alcune spalliere hanno i pioli rotti, mancanti o mal inserite nei giunti: una eventuale eccessiva sollecitazione potrebbe farli rompere infortunando l'utilizzatore.	M		EL
100	03/09/2008	INCENDIO	ALUNNI	Sono presenti aule con affollamento superiore alle 26 unità. Il Preside darà comunicazione della situazione al Comune per eventuali provvedimenti inerenti alla pratica CPI in corso.	A		EL / EG

LEGENDA:

- EL: Ente Locale (Comune)
- EG: Ente Gestore (Preside)

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

num.	DATA INS	RISCHIO	PERSONALE ESPOSTO	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	PR.TA'	ATT.	INCARICATO ALL'ATTUAZ.
102	03/09/2008	IGIENE	ALUNNI	Provvedere allo sfalcio dell'erba prima dell'inizio dell'anno scolastico.	A		EL
105	03/09/2008	IGIENE	ALUNNI	Ristrutturare i bagni della palestra: spogliatoio maschile e femminile, docce comprese. Verificare l'aerazione dello spogliatoio femminile	M		EL
106	03/09/2008	MECCANICO - CADUTA	TUTTI	Ammendare con cemento, la fossa porta zerbino posta all'ingresso della palestra. La funzione dello zerbino attualmente è venuta meno e, non trovandone della misura adatta, la suddetta costituisce esclusivamente fonte di rischio inciampo.	A		EL
107	03/09/2008	EMERGENZE	TUTTI	Riparare il campanello dell'allarme Antincendio in palestra e nel corso C, si sono dimostrati inefficaci (ovvero poco udibili) anche a locali non utilizzati.	A		EL
108	03/09/2008	EMERGENZE	TUTTI	Installare in palestra un citofono per comunicare con la portineria o la segreteria in caso di infortunio, senza che l'insegnante debba lasciare incostudita la classe per effettuare la richiesta di attivazione delle procedure di emergenza.	A		EL
109	03/09/2008	EMERGENZE	TUTTI	Collocare nel tessuto urbano dei cartelli che indichino la posizione della scuola ai mezzi di soccorso (è già capitato in passato che facessero difficoltà a raggiungere la scuola). Indicare inoltre, con segnaletica verticale ed orizzontale, che l'ingresso carrabile di via Vivaldi è quello adibito ai mezzi di emergenza.	A		EL
110	03/09/2008	ELETTRICO	-----	Recuperare e consegnare al comune, una copia delle dichiarazioni di conformità dell'eventuale impiantistica fatta installare dalla scuola.	A		EG
111	16/09/2009	ELETTRICO	TUTTI	Presso il laboratorio di musica è necessario sostituire l'interruttore magnetotermico e chiudere la scatola contenente i cavi elettrici	A		EL
112	16/09/2009	MECCANICO - CADUTA	TUTTI	Nel vano scala d'emergenza lato Nord sono da ripristinare le strisce antiscivolo	A		EL
113	16/09/2009	ALLAGAMENTO	TUTTI	Il parcheggio esterno durante il sopralluogo è risultato completamente allagato. E' necessario effettuare la pulizia dei tombini affinché la situazione non si ripeta	A		EL

LEGENDA:

- EL: Ente Locale (Comune)
- EG: Ente Gestore (Preside)

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

num.	DATA INS	RISCHIO	PERSONALE ESPOSTO	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	PR.TA'	ATT.	INCARICATO ALL'ATTUAZ.
114	27/09/2010	MECCANICO - URTI	DIVERSAMENTE ABILI	Nell'aula di sostegno è presente uno specchio in vetro. In caso di urto potrebbe rompersi ferendo le persone in prossimità dello stesso. E' necessario proteggere lo specchio applicandovi pellicola trasparente per evitare la proiezioni di schegge in caso di rottura	A		EL / EG
115	27/09/2010	MECCANICO - URTI	DIVERSAMENTE ABILI	Nell'aula di sostegno è presente un termosifone con spigoli vivi che potrebbero comportare rischio per le persone che frequentano l'aula stessa. E' necessario proteggere gli spigoli del termosifone con materiale plastico o similare	A		EL / EG
116	27/09/2010	INCENDIO	TUTTI	Presso il deposito sono presenti grossi quantitativi di prodotti chimici, in particolare di liquidi infiammabili. Valutare la possibilità di non acquistare più alcool ma un prodotto simile non infiammabili. Se si ritiene necessario l'utilizzo di alcool si deve: - conservare non più di 20 litri di liquidi infiammabili all'interno della scuola - conservare i liquidi infiammabili in un armadio metallico con bacino di contenimento	A		EG
117							
118							

LEGENDA:

- EL: Ente Locale (Comune)
- EG: Ente Gestore (Preside)